



СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИСТ 1

РАБОТЫ В КОТЛОВАНЕ

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов:



места вблизи неизолированных, токоведущих частей электроустановок.




высота более 1,3 м

места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.



места возможного превышения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Зоны потенциально опасных производственных факторов:

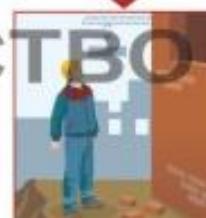

территории вблизи зданий, а также ярусы зданий в одной захватке, над которыми ведутся монтажные работы.



зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов.



места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границе зоны постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения.

На границе зон потенциально опасных производственных факторов устанавливаются сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Места временного и постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

СВАЙНЫЕ И БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Передвижение сваебойной (буровой) машины осуществляется по заранее спланированному пути при нахождении конструкций машины в транспортном положении.

Перед началом работы буровой (сваебойной) машины проверь:

- исправность звуковой сигнализации,
- исправность ограничителя высоты подъема бурильного инструмента или грузозахватного приспособления,
- состояние канатов для подъема механизмов,
- состояние грузозахватных устройств,
- исправность металлоконструкций и всех других механизмов.

Не допускается:

- прекращать работу до полной установки сваи, сваебойного оборудования и их закрепления,
- подтягивать копром сваи, лежащие с отклонением от продольной оси,
- монтаж, демонтаж и перемещение сваебойных (буровых) машин при ветре 15 м/с и более или во время грозы,
- одновременный подъем сваи и сваебитного молота.

1 Ежемесячно проверяй техническое состояние сваебойной (буровой) машины (надежность крепления узлов, исправность связей, рабочих настилов и т.д.)



При резке забитых свай примени меры исключающие внезапное падение убираемой части.



Ограждай рабочие площадки копров перилами высотой не менее 1 м.



Подтягивай сваи по прямой линии в пределах видимости, но не далее 10 м через отводной блок, закрепленный у основания копра.

При осмотре, смазке, чистке или устраниении каких-либо неисправностей буровой инструмент (сваебойный механизм) опусти и поставь в устойчивое положение, а двигатель установки отключи.

Подъем свай и сваебойного молота производи отдельными крюками.

При наличии одного крюка на установке при установке свай сваебойный молот сними с крюка и установи его на надежный стопорный болт.

Перед спуском (подъемом) бурового инструмента или сваи подавай предупредительный сигнал.



При пробуренных скважинах при прекращении работ должны быть закрыты щитами или ограждены с установкой предупреждающих знаков безопасности и сигнальной освещением.

При подъеме сваи удерживай ее от раскачивания и кручения расчалками.

При подъеме сваи удерживай ее от раскачивания и кручения расчалками.

Во время работы закрепи копер противоугонным устройством.

При подъеме сваи удерживай ее от раскачивания и кручения расчалками.

При подъеме сваи удерживай ее от раскачивания и кручения расчалками.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИСТ 2

КАМЕННЫЕ РАБОТЫ



Кладку веди с междуэтажного перекрытия (средства подмощивания). Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемещивания был не менее чем на две реда выше уровня самого перегородочного кирпича.

При кладке наружных стен высотой более 7 м с внутренними подмостями устанавливай по периметру здания наружные защитные козырьки.

Не ходи по защитным козырькам и не складируй на них материалы.

Снимай, чисти и устанавливай защитные козырьки, используя предохранительный пояс.

Второй ряд защитного козырья (сплошного или из сетчатого материала с ячейкой не более 50x50 мм) устанавливай на высоте 6-7 м над первым, а затем по ходу кладки передвигай через каждые 6-7 м.



Сохраняй первый ряд защитных козырьков до полного окончания кладки стены.




Плиты перекрытия монтируй после кладки бортика из кирпича на два ряда выше укладываемых плит.

При кладке карнизов, выступающих из плоскости стены более чем на 0,3 м, пользуйся наружными лесами или насыщенными подмостями с шириной рабочего настила не менее 0,6 м. Материалы складируй с внутренней стороны стены.

Кладку стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстояния от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м веди с применением ограждающего устройства или предохранительного пояса.


Кладку стен ниже и на уровне перекрытия из сборных железобетонных плит производи с подмостями нижележащего этажа.

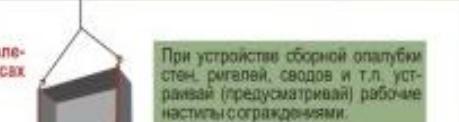

При устройстве сборной опалубки стен, ригелей, сводов и т.д. устройтай (предусматривай) рабочие настилы ограждениями.

рабочий настил опалубки с ограждением

Опалубка перекрытий ограждается по всему периметру.

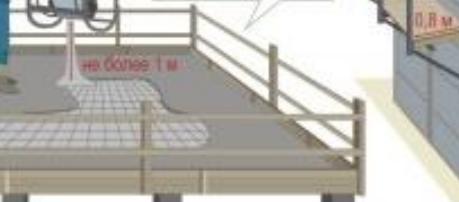

Производи очистку барабанов и корыт смесительных машин только после остановки двигателя, снятия напряжения, вывешивания на приводе рубильника пластика «Не включай! Работают люди».



Очищай поднятый кузов самосвала скребком или поплатой с длинной рукояткой стоя сбоку.

При работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие II группу по электробезопасности.

При работе отбойным молотком пользуйся антивибрационными рукавицами и очками.

Не допускай работать электровибратором с приставной лестницей.

© Издательство ООО "ВЕНТА-2", Нижний Новгород, www.venta2.ru, тел.: (831) 278-47-42, факс: 278-47-43, 2013 г.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛИСТ 3

При работе на высоте применяй средства подищивания и стремянки для подъема на них.


Не допускается проводить оштукатуривание или облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали.

При нанесении раствора на потолочную и вертикальную поверхность пользуйся защитными очками.

При сухой чистке, механизированной шпатлевке и окраске используй респиратор и защитные очки.



При штукатурных и малярных работах в местах, где имеются проходы или ведутся другие работы, применей настилы без зазоров.

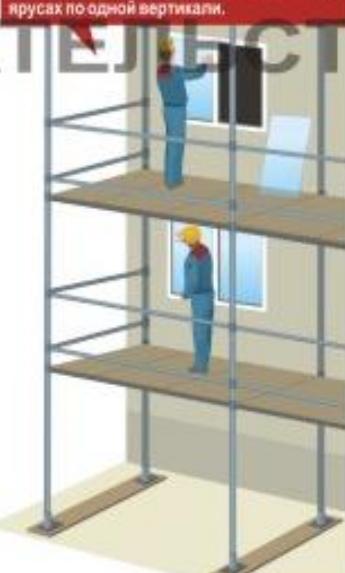

Не допускается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты горения топлива.




Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола.

Не допускается отогревать замерзшие шланги пневматических агрегатов паром или открытым огнем.



- При чистке поверхностей кислотой (каустической содой) работай в сапках, резиновых перчатках и кислотостойком фартуке снагрудничком.
- При окрасочных работах пневматическим агрегатом:
 - проверь исправность оборудования, защитного заземления, сигнализации;
 - не перегибай шланги и не прикасайся ими к подвижным стальным канатам;
 - перекривай воздушный вентиль и отключи подачу воздуха при перерыве в работе или обнаружении неисправностей.

- При работе растворонасосом:
 - удалай растворные пробки и проводи ремонтные работы только после отключения растворонасоса от сети и снятия давления;
 - продувай растворонасос не ближе 10 м от местонахождения людей;
 - держи форсунку при нанесении раствора под небольшим углом к отшлифованной поверхности и на небольшом расстоянии от неё.

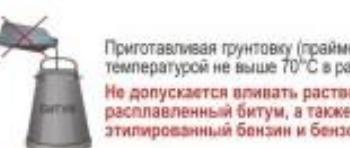

Приготавливая грунтовку (праймер), вливай битум температурой не выше 70°C в растворитель.

Не допускается влиять растворитель в расплавленный битум, а также использовать этилированный бензин и бензол.



При работе на плоской крыше, не имеющей постоянных ограждений, применей сипальные, страховочные и защитные ограждения.

Запас материала не должен превышать сменную потребность.

- Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, плохой видимости в пределах фронта работ, грозы и ветре со скоростью 15 м/с и более.

Для перехода по крыше с уклоном более 20° и на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузку веса работающих, применять трапы шириной 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

При выполнении работ на крышах с уклоном более 20° применять предохранительный пояс.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° применять предохранительный пояс.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° применять предохранительный пояс.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° применять предохранительный пояс.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° применять предохранительный пояс.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° применять предохранительный пояс.

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° применять предохранительный пояс.

- При кровельных работах газопламенным способом: установи баллоны вертикально и закреи в специальных стойках на крыше, имеющей угол до 25°. При большем уклоне устраивай специальную площадку.

соблюдай расстояние по горизонтали от горелок:

- до групп баллонов – не менее 10 м,
- до резино-тканевых газопроводов и рукавов – 3 м,
- до отдельных баллонов – 5 м.



Не допускается вблизи места работ с применением горелок держать легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.



При работе с горячим битумом используй костюм с брюками, выпущенными поверх сапог.

При перемещении горячего битума вручную применять металлические бачки в форме усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимся крышкой и запорным устройством.

При установке водосточных желобов, воронок, труб, колпаков и зонтиков, покрытия парапетов, сандриков, отделки свесов применять подмости.

Не допускается использовать для этих работ приставные лестницы.



Поднимай грузы общестои в контейнере или таре.

Обозначай вблизи здания опасные зоны.